

COPIE

M12D0172548

EDF – EC CIVAUX

A l'attention de M. LASNIER
BP 1
86320 CIVAUX

Vos références

Nos références EMEGC120459

Interlocuteur P. CAMBIER 04.91.74.84.46

Objet Analyse de Nocivité des indications relevées lors de l'inspection de la peau composite d'étanchéité au niveau des TAM, FUT et GOUSSET de l'enceinte interne de Civaux 1 en 2011.

Marseille, 22 MARS 2012

A l'issue de l'inspection (contrôle de type 1 bis réalisé dans le cadre du PBMP Enceinte de confinement) du complément d'étanchéité au niveau des TAM, FUT et GOUSSET de l'enceinte interne de Civaux tranche 1 en 2011 par IPRS, et suite à la diffusion des rapports de visite PWV06D01 037 8212 MGCR, PWV06D01 038 8212 MGCR, et PWV06D01 039 8212 MGCR, veuillez trouver ci-dessous notre position (CIPN/GC & CEIDRE/TEGG) vis-à-vis du classement des indications détectées et en particulier vis-à-vis des indications classées « E ».

Cette analyse de nocivité vient en complément des éléments transmis immédiatement après l'inspection. En effet, dans notre courrier EMEGC111950 du 16.11.2011, nous vous avons transmis notre position vis-à-vis de cloquages situés en zone périphérique. Afin de s'affranchir de tout défaut d'intégrité non détecté lors de l'inspection au niveau de l'engravure, nous avons préconisé la mise en œuvre d'un revêtement complémentaire en arrêt à plat, au-delà de l'engravure.

Bien que ces réparations permettent de s'affranchir du risque de contournement, afin d'éviter toute évolution des défauts à court terme, il est nécessaire de procéder à une réparation complète des zones cloquées, conformément au référentiel en vigueur, dès le prochain arrêt.

Les défauts classés :

- « R » sont à réparer lors du prochain arrêt (ASR 2013),
- « R 1 à 4 ans » sont à réparer au plus tard lors de l'ASR 2015,
- « L » peuvent être laissés en l'état.

Note : Le classement des indications (tableaux en annexe) comprend un rappel du classement des anciennes indications classées « E » conformément à l'ADN précédente (ECEIG091457).